

Beskrivelse ved gjennomført prosjekt: Vinduer Bakkaunet Gård

Prosjektet er gjennomført innen tidsplan og innen budsjettrammen. Fire av bygningens sytten gamle vinduer er ikke utbedret i prosjektet fordi ble betraktet som godt vedlikeholdt. De øvrige tretten vinduene er da utbedret i større og mindre grad etter deres tilstand.

For ett vindu var det nødvendig å lage ny ramme i malmfuru, her ble kryssposten beholdt fra den gamle ramma. For ett vindu var det nødvendig å lage kopi av en sidestolpe av ramma i malmfuru, her også ble kryssposten beholdt fra den gamle ramma.

For ni vinduer ble alle glass tatt ut og fagrammene helt eller delvis demontert. Av de ca 190 glassene ble to glass knust og erstattet med annet gammelt glass. Fagrammene hadde de forventa skadene i nederrammer, hjørner og sprosser. Noen få nederrammer ble byttet, mens det for andre var nok å skjære vekk den ytterste fjerdedelen og legge på tilsvarende i ny malmfuru. Som det framgår av bildene ble det også felt inn trestykker der det ellers var for store skader. I tillegg ble enkelte sprosser høvlet ned og nye ytterdeler lagt på.

For fire av vinduene var tilstanden slik at de bare ble vedlikeholdt med kitting, maling og enkelte utskiftinger av beslag.

Hengsler og hjørnebeslag er, så langt de kunne reddes og var av eldre opprinnelse, rengjort og forzinket. For enkelte vinduer var det nødvendig å komplettere med kopier av gamle hengsler og beslag.

Vindusomrammingene er dels tatt med i dette prosjektet og dels er de en del av prosjektet som er støttet av Norsk Kulturminnefond (Utvendig maling). Noen få av sideomrammingene var i for dårlig forfatning og ble erstattet med kopier, det ble også på enkelte bare fjernet nederste 20 cm da de ellers var i god stand. Enkelte overstykker ble også erstattet og det ble laget nye beslag i zink til alle overstykkene. Her var det fri blanding av ingen beslag, beslag i bly og i zink.

Faglig sett har dette vært en vellykket redningsoperasjon som sikrer at statusen for vinduene på Bakkaunet nå er slik at de bare krever normalt vedlikehold.

Videre dokumentasjon vil bli lagt opp på <http://www.bakkaunet.no> med referanse til dette prosjektet og all støtte vi har fått fra Fylkesantikvaren i Sør-Trøndelag og fra Kulturminnefondet.



Vinduene ser aldeles ikke bra ut, men som vanlig var det meste fullt brukbart etter grundig håndarbeid og mindre utskiftinger av de mest svekka områdene. En stor del av glassene synes å være opprinnelige.





Støpejernsbalkongen har vært en uheldig konstruksjon. Mange års vannbelastning har satt sine stygge spor både på omramming og på vindusramma. Her var utskifting eneste løsning. Av ramma var det bare krysspостen som fikk leve videre.

Sammenføyinga i fagrammenes hjørner var som vanlig en utfordring. Her er spor etter noen generasjoners dårlige reparasjoner.





Mønevinduet mot Nord, her er det ikke vanskelig å se at noe må gjøres. Vannbordet under var selvfølgelig ikke til å redde og vinduet hang der mest av gammel vane.



Bunnstykket og vannbordet er på plass og etter mye pussing, kitting og maling..... ble jo vinduet antageligvis det lille praktstykket som arkitektene hadde ment det å være.





Hengsler og beslag fra alle prestegjeld og tidsepoker. Dette var den mest tidkrevende av alle jobber på huset, skrap og puss i maaange timer. Men så ble jo også resultatet virkelig noe å være stolt over.





Tre eksempler på ulike innfellinger som var nødvendig for å få vindusfagammene opp på et vedlikeholdbart nivå.





Tilstanden til de aller fleste vinduene var dessverre slik at gammel maling ikke var mulig å redde. På tross av at det bare ble brukt manuell skrapping var det bare noen få rammer som beholdt litt maling.



Bunntrøet er bytta og på yttersida er det gjort to innfellinger og lagt på to nye ytterdeler på sprossene.

Ett av de karakteristiske øvre vinduene. Her kreves det forsiktighet og presisjon både å ta fra hverandre og å få sammen igjen rammene. Deler av yttersprossene måtte her skiftes.





Mange rammer måtte ha nye deler innfelt i deler av yttertreet. Dette var dels grunnet råte, dels store skrapeskader både i selve treet og i falsen for glasset.